



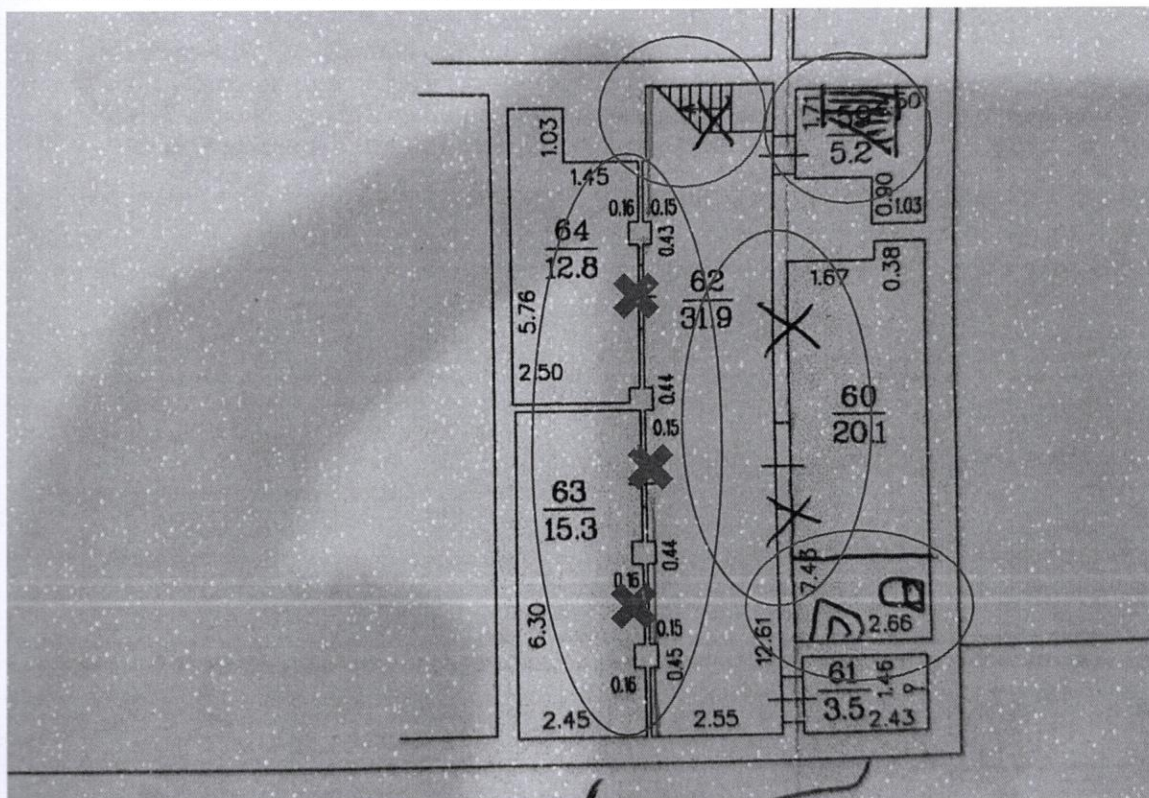

Attēls nr.2.3.1 Būves -1. stāva plāns ar neatbilstībām kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Ēkas -1.stāva līmenī ir konstatētas vairākas neatbilstības:


- Ir ierīkota jauna kāpņu telpa (telpā nr.59) un demontētas vecās kāpnis telpās nr.62
- Ir nojauktas sienas starp telpām nr.64, 63, 62 un 60. Izvērtējot sienu biezumu, iespējams siena starp telpām nr.60 un nr.62 ir bijusi nesošās siena uz kuras balstīta skatuves daļa. Griestu apdare ir segta ar PVC loksnēm un bez atsegšanas un apdares demontāžas nav iespējams noteikt kā un kur balstītas skatuves sijas vai ir veikta pastiprināšana un vai uz šo brīdi nav sākušas veidoties deformācijas.
- Telpā nr.60 ir izbūvēta starpsienas un ierīkots sanitārais mezgls ar tualeti.

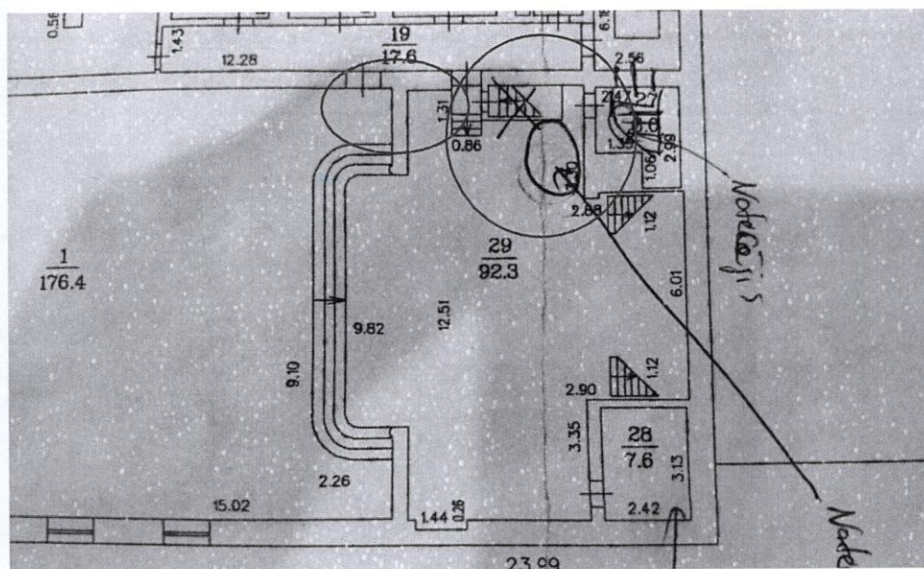

Attēls nr.2.3.2 Būves 1. stāva plāns ar neatbilstībām kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Ēkas 1.stāva līmenī ir konstatētas vairākas neatbilstības:

- Skatuves daļā (telpa nr.29) ir nojauktas kāpnes uz pagrabu.
- Pirmā stāva kāpņu telpas (telpa nr.25) nesošajā sienā ir ierīkota durvju aile uz telpu nr.27 un šajā telpā ir uzstādītas kāpnes uz pagraba stāvu.

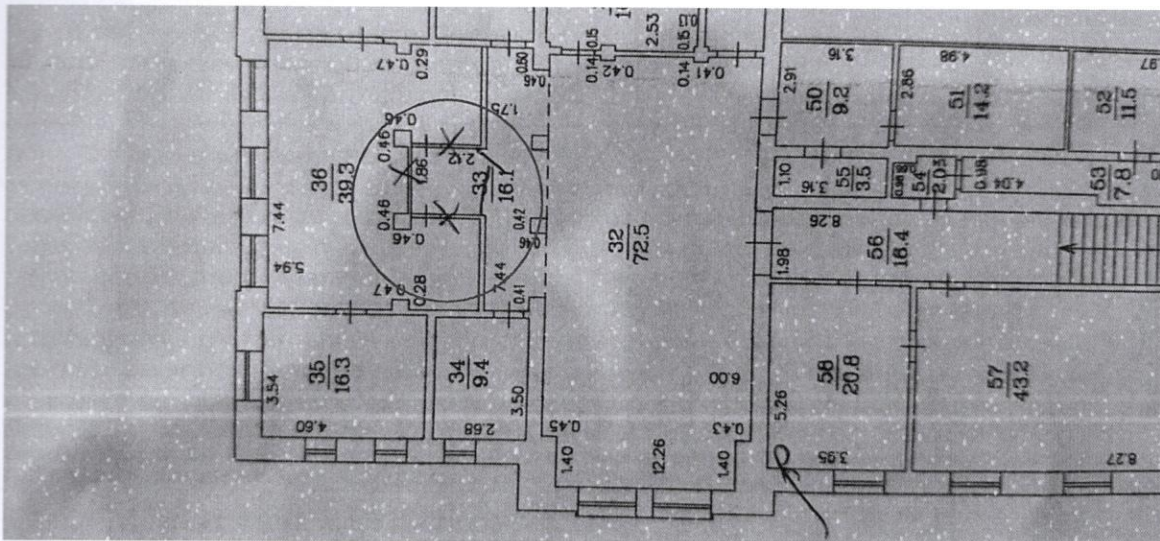


Attēls nr.2.3.3 Būves 2. stāva plāns ar neatbilstībām kadastrālās uzmērīšanas lietā.

Ēkas 2.stāva līmenī ir konstatētas vairākas neatbilstības:

- Starp telpām nr.39 un nr.32 ir mainīts starpsienu plānojums. Veiktā pārbūvē neietekmē būves drošību un stabilitāti, kā arī neietekmē ugunsdrošības prasības.

3. Teritorijas labiekārtojums

Atbilstoši darba uzdevumam netika apsekoti

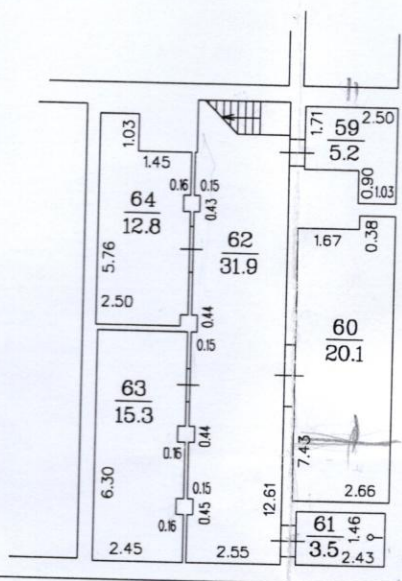

STĀVA PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	STĀVS	MĒROGS	LPP.
6680 001 0443 001	-1	1:200	7

